



RU 1 - 35

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТЕНД CALIWELD (В ЧЕМОДАНЕ)

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ	р 3
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	р 4-5
НАПОМИНАНИЕ НОРМЫ	р 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	р 7
ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ И СОЕДИНЕНИЙ	р 8
УСТАНОВКА	р 9
РАБОТА СОФТА	р 10-11
ОПИСАНИЕ МЕНЮ.....	р 10
ОПИСАНИЕ СТАТУСНОЙ СТРОКИ.....	р 11
РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА	р 12-14
ОПИСАНИЕ.....	р 12
ЗАПУСК.....	р 12
СНИМОК ЭКРАНА.....	р 13
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ, СОХРАНЕНИЕ И ПЕЧАТЬ.....	р 14
РЕЖИМ ОСЦИЛЛОСКОПА	р 15-17
ОПИСАНИЕ.....	р 15
ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ).....	р 15
СНИМОК ЭКРАНА.....	р 16
СОХРАНЕНИЕ И ПЕЧАТЬ.....	р 17
РЕЖИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ	р 18-24
ОПИСАНИЕ.....	р 18
В СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СЦЕНАРИЯ.....	р 18
В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ НОВОГО СЦЕНАРИЯ.....	р 19
ЗАПУСК.....	р 20
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ.....	р 21
СНИМОК ЭКРАНА.....	р 22
ПРИЛОЖЕНИЯ	р 25-31

ПИКТОГРАММЫ



Внимание! Прочтите инструкцию перед использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ.



 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Опасность поражения электрическим током."



Соответствует директивам Евросоюза.



Знак соответствия ЕАС (Евразийское экономическое сообщество)



Однофазное электропитание 50 или 60 Гц



Точка замера напряжения



Точка замера тока



Точка замера скорости подачи



Точка замера впуска газа



Точка замера выхода газа



Возврат к дистанционному управлению



Точка входа потока измерения



Точка выхода потока измерения



Световой индикатор питания нагрузочного стенда



Световой индикатор подключения USB



USB 2.0

Коннектор USB



Зажим массы

HF PROTECTION

Электроника защищена против ВЧ аппаратов TIG

IP 30

Чемодан открыт: аппарат защищен от твердых инородных тел размером больше 2,5 мм. Но он не защищен от воды.

IP 67

Чемодан закрыт: аппарат полностью пыленепроницаемый и водонепроницаемый до глубины 1 м в течение 30 мин.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по назначению. Неправильная эксплуатация может привести к нарушению обеспечиваемой прибором защиты.

Осмотрите корпус перед использованием прибора:

- Обратите внимание на возможные трещины или сколы в пластмассовом корпусе.
- Внимательно осмотрите изоляцию около клемм.

Не используйте прибор в среде взрывоопасного газа, испарений или во влажной среде.

Никогда не работайте одни.

Использование этого аппарата ограничивается определенной категорией измерения, напряжением и показаниями тока.

Соблюдайте региональные и национальные нормы безопасности. Носите средства индивидуальной защиты (нормативные резиновые перчатки, маску и невоспламеняющуюся одежду) во избежание травм, связанных с поражением электрическим током и взрывами, которые могут произойти из-за электрической дуги, если опасные проводники под напряжением оголены.

При выполнении измерений используйте только щупы, измерительные провода и адаптеры для данной категории измерения (CAT II), с соответствующим допустимым напряжением и силой тока.

Не дотрагивайтесь до клемм с напряжением > 30 В с.а. eff (среднеквадратичная величина переменного тока), 42 В с.а. (пиковая нагрузка) или 60 В с.с. (постоянный ток).

Используйте исключительно оригинальные токовые щупы, измерительные провода и адаптеры.

Отключите прибор, если он поврежден.

Не используйте прибор, если он поврежден.

Не используйте прибор, если в его работе возникли неполадки.

Используйте только щупы, измерительные провода и приборы, относящиеся к той же категории измерения, напряжения и силы тока, что и аппарат.

Используйте только провода, напряжение которых соответствует аппарату.

Никогда не превышайте номинальное напряжение между клеммами или между клеммами и заземлением.

Вначале измерьте известное напряжение, чтобы убедиться в исправности прибора.

Используйте только клеммы, функцию и диапазоны, подходящие к предусмотренным измерениям.

Не используйте измерительные провода, если они повреждены. Осмотрите измерительные провода на предмет наличия повреждения изоляции, оголенных участков и признаков износа. Проверьте измерительные провода на обрыв, измерив известное напряжение.

Щупы не должны соприкасаться с источником напряжения, когда измерительные провода подключены к токовым клеммам.



Это оборудование подлежит переработке. Не выбрасывать в общий мусоросборник.



Продукт, производитель которого участвует в глобальной программе переработки упаковки, выборочной утилизации и переработке бытовых отходов.



Этот продукт подлежит утилизации.

СВАРОЧНЫЕ ДЫМ И ГАЗ



Выделяемые при сварке дым, газ и пыль опасны для здоровья. Вентиляция должна быть достаточной, и может потребоваться дополнительная подача воздуха.

При недостаточной вентиляции можно воспользоваться маской сварщика-респиратором. Проверьте, чтобы всасывание воздуха было эффективным в соответствии с нормами безопасности.

Будьте внимательны: сварка в небольших помещениях требует наблюдения на безопасном расстоянии. Кроме того, сварка некоторых металлов, содержащих свинец, кадмий, цинк, ртуть или даже бериллий, может быть чрезвычайно вредной. Ни в коем случае не варить вблизи жира или краски.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ



Газом, выходящим из газовых баллонов, можно задохнуться в случае его концентрации в помещении сварки (хорошо проветривайте).

Транспортировка должна быть безопасной, газовые баллоны должны быть закрыты и аппарат отключен. Баллоны должны быть в вертикальном положении и закреплены на подставке, чтобы ограничить риск падения.

Это правило действует и для хранения баллонов. Они должны быть храниться в открытых или хорошо проветриваемых помещениях.

Газовые баллоны должны храниться в открытых или хорошо проветриваемых помещениях. Они должны быть в вертикальном положении и закреплены на стойке или тележке.

Закрывайте баллон в перерыве между двумя использованиями. Будьте внимательны к изменению температуры и пребыванию на солнце.

Баллон не должен соприкасаться с пламенем, электрической дугой, горелкой, зажимом массы или с любым другим источником тепла или свечения.

Держите его подальше от электрических и сварочных цепей и, следовательно, никогда не варите баллон под давлением.

Будьте внимательны: при открытии клапана баллона уберите голову от клапана и убедитесь, что используемый газ соответствует методу сварки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Используемая электрическая сеть должна обязательно быть заземленной. Соблюдайте калибр предохранителя указанный на аппарате.

Электрический разряд может вызвать прямые или косвенные ранения, и даже смерть.

Никогда не дотрагивайтесь до частей под напряжением как внутри, так и снаружи аппарата, когда он подключен к сети питания (горелки, зажимы, кабели, электроды), т.к. они подключены к сварочной цепи.

Перед тем, как открыть аппарат, его нужно отключить от сети и подождать 2 минуты, для того, чтобы все конденсаторы разрядились.

Никогда не дотрагивайтесь одновременно до горелки или электрододержателя и до зажима массы.

Если кабели и горелки повреждены, то они должны быть заменены сертифицированными специалистами.

Обратите внимание размер аксессуаров, который должен соответствовать применению.

Всегда носите сухую одежду в хорошем состоянии для изоляции от сварочной цепи. Носите изолирующую обувь независимо от той среды, где вы работаете.

НАПОМИНАНИЕ НОРМЫ (ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОКУМЕНТА НОРМЫ EN 50504)

Параметры сварочного источника должны быть проверены согласно норме EN1090. В результате этой проверки можно выдать « Протокол Утверждения ».

Процесс утверждения проходит согласно норме EN 50504.

Целью его является обеспечение надлежащего результата сварки, воспроизводимого впоследствии.

Утверждение сварочного оборудования согласно EN 50504 - это действие проверки рабочих характеристик аппарата относительно его настроек.

Утверждение происходит по 5 замерным точкам в регулировочном диапазоне. Тем не менее существует возможность утвердить уменьшенный диапазон настроек по заявке клиента.

Выберите диапазон утверждения/калибровки управления или индикатора, смонтированного на источник тока, следующим образом:

а) полный диапазон управления или измерительного прибора (см. примечание);

б) диапазон частичной нагрузки управления или измерительного прибора;

с) точки диапазона управления или измерительного прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальные величины диапазона для вольтметров и амперметров задаются номинальным напряжением холостого хода и максимальным номинальным сварочным током сварочного источника.

Перед тем, как провести утверждение/калибровку, надо договориться с производителем, клиентом или пользователем по опциям б) или с).

Произведите измерения с настройками на минимуме, на максимуме и в трех других точках на номинально равном расстоянии между минимумом и максимумом диапазона.

Замер производится два раза (замер «а» восходящий, замер «б» нисходящий) после 10-секундного периода стабилизации замеренных величин. Перед этим рекомендуется оставить аппарат в рабочем режиме 5 минут, а после преступить к процессу по утверждению. Утверждение должно производиться, как минимум, раз в год и после каждого ремонта или модификации аппарата, которые могут повлиять на настройки.

Только сертифицированный специалист может проводить измерения. Этот специалист является гарантом правильности условий проведения тестирования и интерпретации результатов. Мы очень рекомендуем купить текст нормы и прочесть его перед тем, как произвести утверждение.

В случае особых сварочных процессов, как MIG Pulse и TIG AC, могут возникнуть ошибки замера из-за неправильного использования или неправильный выбор измерительных приборов. Обратитесь к производителю сварочного аппарата.

Точность сварочного аппарата

Точность настроек и/или выведенной на экран информации определяется классом. Этот класс, в свою очередь, определяется в зависимости от технических требований сварки (Квалификационная Оценка Процедур Сварки (QMOS) / Описание Процедур Сварки (DMOS)) и характеристик сварочного аппарата.

Тип утверждения : Тип утверждения может быть «согласованность» или «точность».

- Тип Согласованность: Утверждение аппарата с потенциометром.

- Тип Точность: Утверждение аппарата с цифровой индикацией.

Этот класс делится на 2 типа, так называемые « Стандарт » и « Точность ». Он дает допускаемые отклонения по сварочным настройкам, по замерам, произведенным и выведенным на дисплей сварочным аппаратом, а также по используемым измерительным приборам.

Класс	Стандартный режим	Точность
Настройка сварочного аппарата		
Ток (А)	± 2,5% максимальной настройки между 0 и 25% максимальной настройки.	± 1% максимальной настройки между 0 и 40% максимальной настройки. ± 2,5% от реальной величины между 40 и 100% максимальной настройки.
Напряжение (В)	± 10% от реальной величины между 25 и 100% максимальной настройки.	± 2% максимальной настройки между 0 и 40% максимальной настройки. ± 5% от реальной величины между 40 и 100% максимальной настройки.
Скорость подачи (м/мин)	± 10% от реальной величины	± 2,5% от реальной величины
Настройка сварочного аппарата		
Аналоговая индикация измерения	Класс 2.5	Класс 1
Цифровая индикация измерения	2.5%	1%
Измерительные приборы		
Измерительные приборы должны быть, как минимум, в 2 раза точнее класса.		
Максимальный срок действия	1 год	6 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузочный стенд (чемодан) CALIWELD позволяет:

- выдавать протокол утверждения (сертификат нормального функционирования аппарата - Режим Утверждения). проверять сварочные параметры (ток/напряжение или энергия, скорость подачи проволоки и газа - Режим Мультиметр и Осциллоскоп).
- Напряжение питания : от 85 В до 265 В ($\pm 10\%$)

Частота : от 50 до 60 Гц ($\pm 3\text{Hz}$)

Мощность : 30 VA

Шнур питания : Вилка подсоединения к розетке IEC 60320-C13

Интерфейс : Норма USB-2

Дистанционное управление : 120 В max

Характеристики измерений :

- Напряжение : от -120 В до 120 В AC/DC - 0.5% точности (мгновенный, средний или истинное СКЗ)
- Ток : от -500 А до 500 А AC/DC - 0.5% точности (мгновенный, средний или истинное СКЗ)
- Расход газа : от 1 л/мин до 30 л/мин - 5% точности
- Скорость подачи проволоки : от 1 м/мин до 30 м/мин - 1% точности
- Температура внешней среды : от 0° до 50 °C ($\pm 2\text{K}$)

Температура :

- Рабочая температура : от 5°C до 40°C
- Калибровка (температура) : от 20°C до 25°C
- Хранение : от -20°C до 60°C Предварительный нагрев : 30 мин для учета температуры помещения

Относительная влажность (без конденсации) :

- Функционирование : от 5°C до 40°C < 80%
- Хранение : от 0°C до 60°C < 80%

Высота над уровнем моря :

- Функционирование : <2000 метров
- Хранение : <12 000 метров

ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ И СОЕДИНЕНИЙ

Иллюстрация	Наименование - Описание	Продолжительность включения
	<p>Арт. : 060531 - Провод измерения напряжения 2 м caliweld VM1- соединение типа texas 70.24 Изолированный разъем Texas позволяющий измерение напряжения в полной безопасности + изолированный банановый штепсель для подсоединения к чемодану CALIWELD.</p>	<p>X% (25°C) 316 A@60% 120 V Max</p>
	<p>Арт. : 060524 - Измерительный провод 2 м CALIWELD ECM1 - евроконнектор / CGU1.0 Провод, позволяющий производить все измерения в режиме MIG/MAG (напряжение, ток, расход газа, скорость подачи проволоки, дистанционное управление...) для калибровки. Нажмите на кнопку, чтобы разблокировать механизм во время прохода проволоки.</p>	<p>X% (25°C) 316 A@60% 120 V Max</p>
	<p>Арт. : 060548 - Провод измерения напряжения 2 м CALIWELD VM2 Зажим, позволяющий измерение напряжения в режиме сварке MIG (защемите его на евроконнекторе аппарата).</p>	<p>X% (25°C) 120 V Max</p>
	<p>Арт. : 060586 - Кабель управления 2 м CALIWELD ARC1 - соединение amph / DIN (папа) Кабель, позволяющий дистанционное управление сварочного аппарата TIG с помощью софта (подключить к чемодану) или дистанционного управления с грушевидной кнопкой (подключить к дистанционному управлению).</p>	
	<p>Арт. : 060579 - Кабель управления 2 м CALIWELD DRC1 - соединение DIN / DIN (папа) Кабель, позволяющий дистанционное управление сварочного аппарата TIG с помощью софта (подключить к чемодану) или дистанционного управления с грушевидной кнопкой (подключить к дистанционному управлению).</p>	
	<p>Арт. : 060562 - Кабель управления 2 м CALIWELD RC1 - соединение DIN (мама) Дистанционное управление с грушевидной кнопкой, позволяющее дистанционно управлять сварочным аппаратом (подсоединяется к кабелю управления).</p>	
	<p>Арт. : 060593 - Кабель мощности 2 м CALIWELD PC1 - соединение CM50.21 Кабель Texas Соединение, позволяющее перенос мощности от источника к чемодану.</p>	<p>X% (25°C) 316 A@60%</p>
	<p>Арт. : 060555 - Провод измерения ГАЗА 2 м CALIWELD GM1 Соединение, позволяющее передачу информации о газе от источника к чемодану.</p>	
	<p>Арт. : 060517 - Щуп измерения скорости подачи проволоки CALIWELD SWM1 Щуп позволяет измерить скорость проволоки между бобиной и двигателем подающего механизма. Нажмите на кнопку, чтобы разблокировать механизм во время прохода проволоки.</p>	
	<p>Арт. : 060609 - Кабель USB 2.0 1,5 м CALIWELD USB1 - соединение USB-A / USB-B</p>	

УСТАНОВКА

1. Минимальная конфигурация

Операционная система Windows 7
 Свободное место на жёстком диске 10 Go
 Минимальное разрешение : 600 x 800 px
 RAM (оперативная память) : 2 Go
 1 USB-разъём

2. Установка программного обеспечения и оборудования

См. алгоритм быстрого запуска (Приложение, стр.25).

3. Подключение сварочного аппарата к чемодану

Существует 2 способа подсоединения в зависимости от метода сварки:

1. При сварке для проверки параметров.
2. На нагрузочный стенд для составления протокола утверждения (проверка сварочных параметров может также проводиться на нагрузочном стенде).



В режиме TIG отключите ВЧ (Высокую Частоту) на сварочном аппарате и на нагрузочном стенде. Нагрузочный стенд CALIWELD имеет «ВЧ защиту», обеспечивающую нормальное функционирование аппарата при ВЧ, если условия тестирования оптимальные (кабельные соединения...). Чтобы использовать ВЧ необходимо соблюдать все алгоритмы установки и подсоединение оборудования. В случае неправильного подсоединения или использования есть риск, что сойдётся программное обеспечение (остановка записи, отключение ПО, синий экран Windows...).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА К ЧЕМОДАНУ


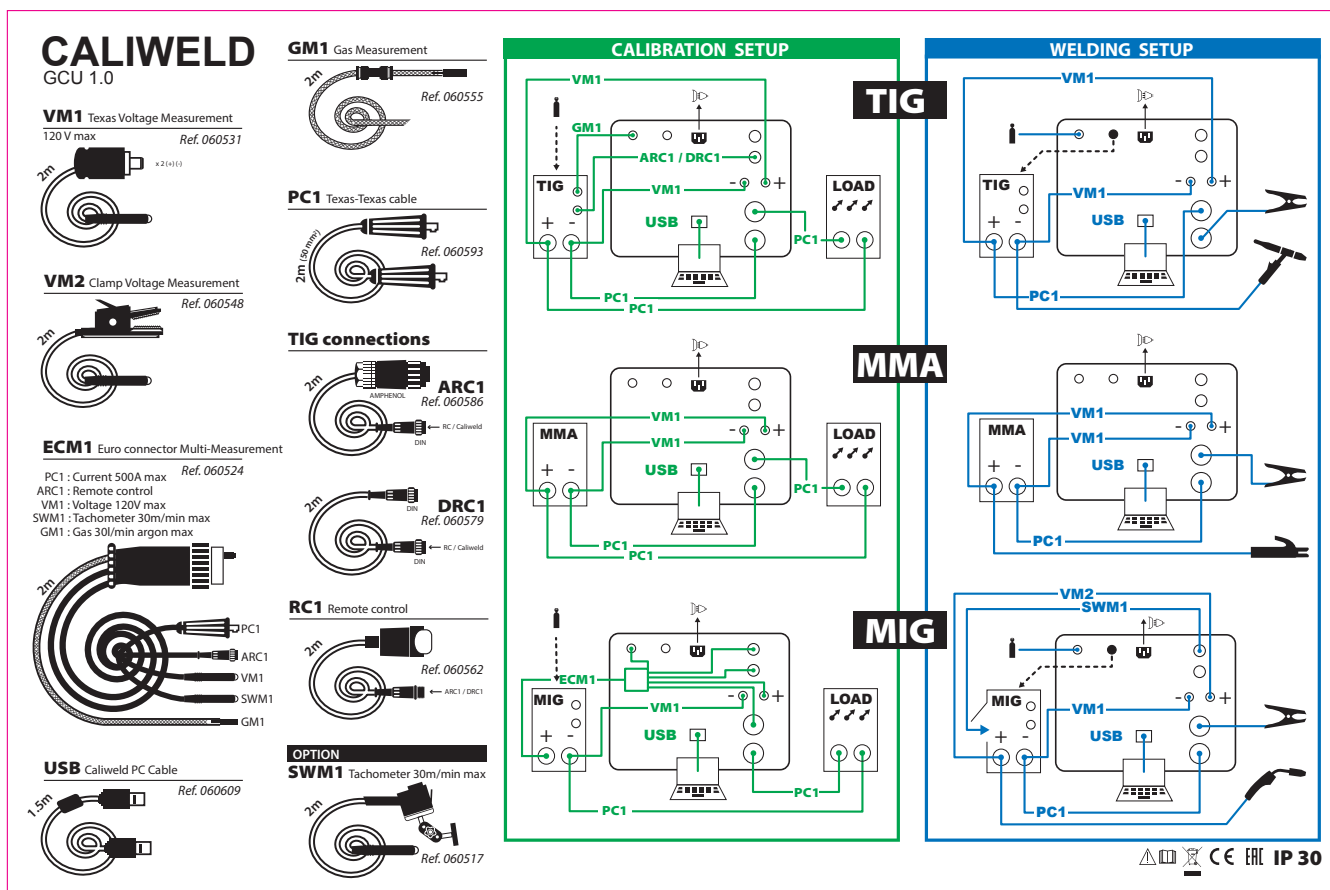



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРИГГЕРА

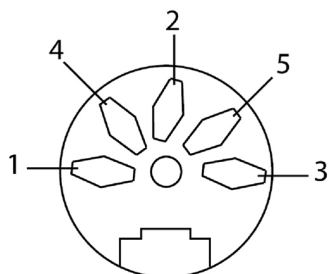

- 1 - Общий
- 3 - Кнопка сварки

ПРИНЦИП РАБОТЫ СОФТА

 1. Описание меню



Меню файлов :

- Избранные :

◊ Личные данные : информация о проверяющем органе: имя, адрес, почтовый индекс, город, телефон, электронная почта, логотип.

◊ Оборудование : данные об активной нагрузке и чемодане, типе, серийном номере, номер протокола, дате осуществления проверки.









◊ Язык : (выбор FR языка (по умолчанию), GB, DE, ES, IT, HU)

◊ Файл резервной копии : выбор каталога сохранения файлов в формате «pdf».

◊ Число/время : выбор формата даты чч/мм/гггг ; мм/чч/гггг ; гггг/мм/чч, времени в формате 24 ч или 12 ч.

- Настройки :
- Выбор метрической единицы измерения или SAE (американская единица измерения).
- Определение коэффициента энергии для методов сварки (данные по умолчанию) :
 - MMA коэфф. 0.8 SMAW
 - TIG коэфф. 0.8 GTAW
 - MIG/MAG коэфф. 0.8 GMAW
 - СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ коэфф. 1 SAFF
 - ГАЗ
- Определение коэффициента поправочного коэффициента для газа и создание библиотеки газов.
 По умолчанию программа указывает «ALL GAS» (ВСЕ ГАЗЫ) с коэффициентом 1.0 (соответствующему распространенным применениям газов Ar, CO2, He).

◊ Обновление программного обеспечения

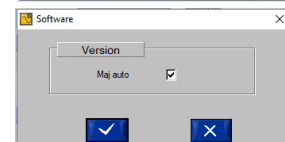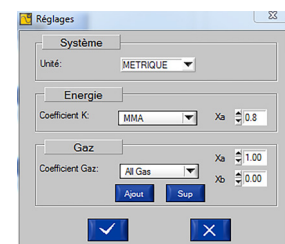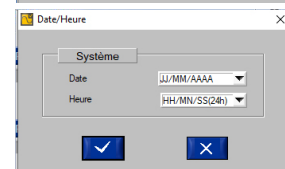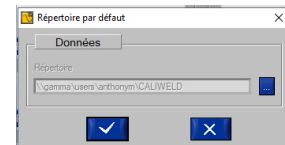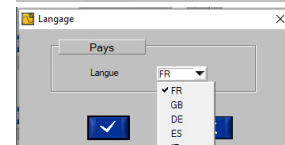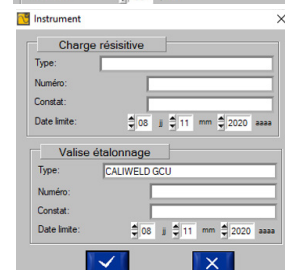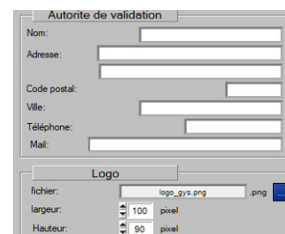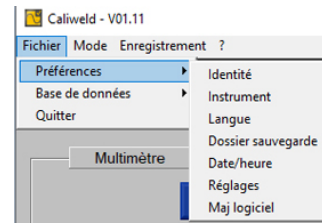


- База данных :

◇ Загрузить :

- Сценарий : загружает сценарии калибровки аппаратов (см. стр.18).
- Продукт : загружает список проверенных аппаратов.
- Безопасность : загружает список нагрузочных стенов, которым разрешено подключение.
- Производство: импорт списка устройств GYS.
- Клиент: импорт информации о клиенте.

◇ Экспортировать :


- Сценарий : экспортирует сценарии калибровки аппаратов (см. стр.18).
- Продукт : экспортирует список проверенных аппаратов.
- Безопасность : экспортирует список нагрузочных стенов, которым разрешено подключение.
- Производство: экспорт списка устройств GYS.
- Клиент : Экспорт информации о клиенте

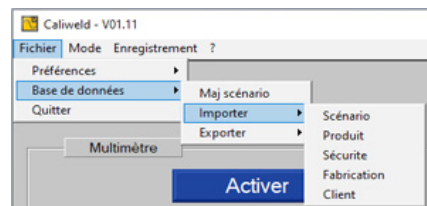

- Выйти : выход из ПО


Меню Режимов :

- *Мультиметр* : Предоставляет возможность делать Квалификационная Оценка Процедур Сварки / Описание Процедур Сварки (QMOS/DMOS), сохранять параметры сварочных швов и отображать на экране измерения.
- *Осциллоскоп* : Позволяет выбрать два измерительных канала, вывести их на экран и сохранить их на диаграмме.
- *Утверждение* : Этот режим позволяет проверять и утверждать рабочие характеристики аппарата для соответствия с нормой EN 50504.

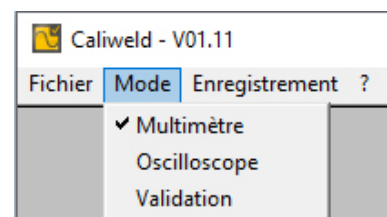


Меню Сохранение (доступно в некоторых режимах):

- *Открыть* : открывает сохраненные файлы.
- *Печатать* : распечатывает сохраненные файлы.
- Любая печать в формате PDF автоматически сохраняется в своем файл (см. стр.30).
- *Удалить* : удаляет выделенную строку в сохраненных файлах.
- *Все удалить* : удаляет весь сохраненный файл.
- *Назад* : позволяет вернуться к предыдущему окну.

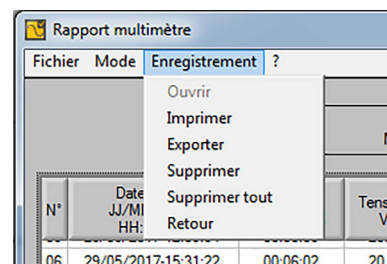


Меню « ? » :

- *Информация*: дает информацию о программе.
 - ◇ Версия программы
 - ◇ Дата последнего обновления
 - ◇ Версия базы данных
 - ◇ Адрес производителя GYS
 - ◇ Электронная почта производителя GYS
- *Помощь*: доступ к руководству пользователя устройства CALIWELD

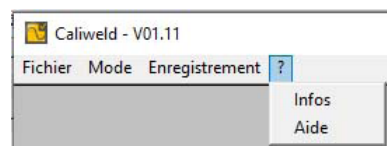

 2. Описание статусной строки



Статусная строка расположена внизу окна приложения.

Она указывает :

- *Режим (Мультиметр, Осциллоскоп, Утверждение)*
- *Статус (Подсоединен или Отсоединен к чемодану)*
- *Если обновление доступно, то появляется соответствующее сообщение. Кликните на Установить.*
- *Дата*
- *Время*

РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТР

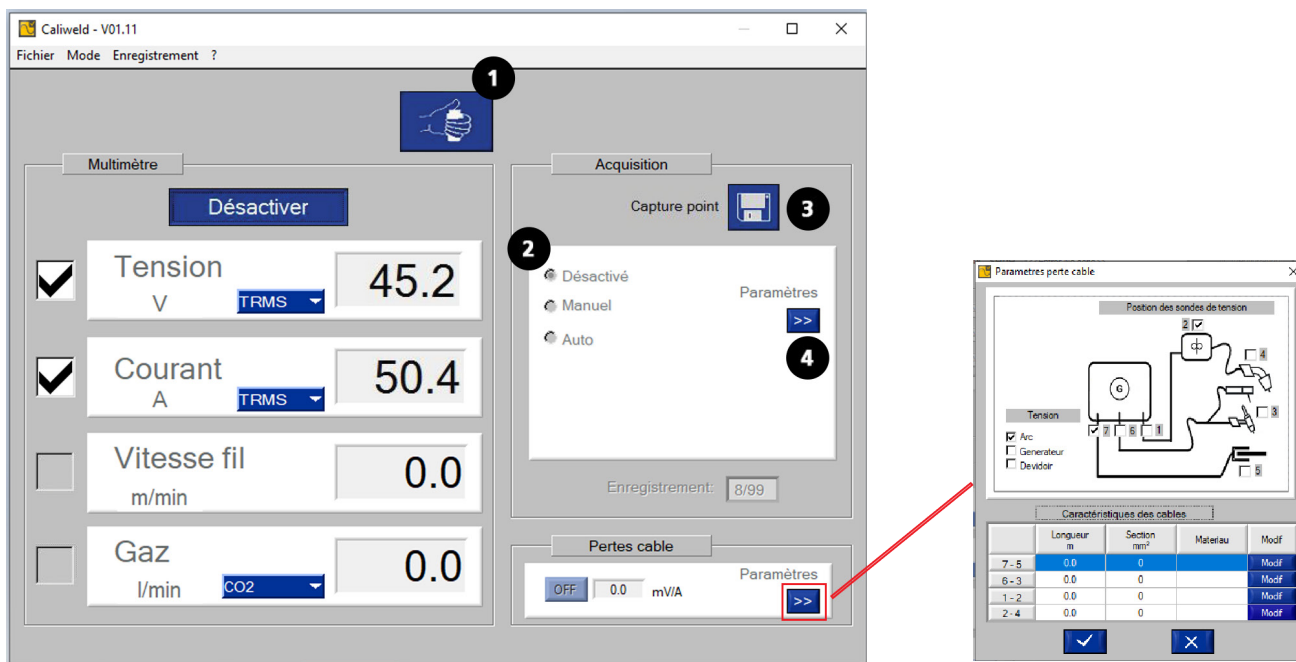


Fig.1: Интерфейс режим мультиметра.

ОПИСАНИЕ

Страница мультиметра открывается при запуске программы. Этот режим дает возможность увидеть каждый измерительный канал, записать афишируемые величины и сделать снимки сварочных швов. Он также позволяет расчет сварочной энергии.

4 измерительных канала:

- канал тока
- канал напряжения
- канал скорости
- расход газа.

Для каналов тока и напряжения можно выбрать режим измерения (раскрывающееся меню) :

- TRMS (True Root Mean Square - истинное СКЗ): афишируется реальное эффективное значение (режим по умолчанию).
- MOY : афишируется среднее значение замера.
- INSTANT : афишируется мгновенное значение замера.

Можно ввести падение напряжения, связанное с кабелями. Для этого введите различные параметры в соответствующем окне.

ЗАПУСК (FIG. 1 : ИНТЕРФЕЙС РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТР)

Алгоритм запуска :


- Выберите измерительные каналы, выбранные для снимка.
- Выберите режим измерения для каждого канала (TRMS ...) перед тем, как начать запись.
- Кликните на кнопку «Включить».

В окне появляются новые элементы:

- Кнопка «Начало / Прекращение сварки» 1 : для управления сварочным аппаратом через компьютер,
- Раздел «Запись» 2 для выбора режима снимка (см. часть, посвященную снимкам в ручном и автоматическом режиме),
- Кнопка «Снимок точки» 3 : для записи точки в данный момент времени.

Память ограничена 99 записями. (точки и сварные швы).

СНИМОК (РАЗДЕЛ «ЗАПИСЬ»)

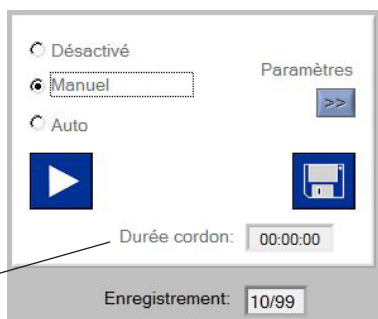

Снимки точек и сварочных швов происходит в 2 этапа :

- 1) Начать сварку.
- 2) Сделать снимок с помощью софта.

Снимок шва может производиться в режиме «отключения», «ручном» или «автоматическом».

Режим отключен

Режим «Отключен» используется для того, чтобы совершить замер в данный момент, кликнув на дискету.

Ручной режим

Выбор ручного режима предполагает, что пользователь должен выбрать, в какой момент он будет варить точки. Сделайте сначала ручную снимок экрана сварных точек, кликнув на ячейку . Остановите захват, нажав на поле . Для сохранения сварочного шва кликните на ячейку . Повторите эту операцию столько, сколько потребуется.

Автоматический режим

Автоматический снимок экрана позволяет пользователю задавать программу работы софта, чтобы он делал снимки экрана посредством нескольких параметров, которые можно изменить с помощью кнопки **4** :

- Выбор метода : необходим для последующего расчета энергии.
- Порог срабатывания: Значение тока, выше которого начинается запись сварочного шва и ниже которого эта запись останавливается (**a fig.2 & схема**).
- Временной промежуток между 2 сварочными швами : Время между 2 сварочными швами. Запись заканчивается по истечении этого периода (**c fig. 2 & схема**).
- Время подавления начала/прекращения сварки : Продолжительность в начале и в конце проваривания сварного шва, в течение которой запись не происходит, чтобы восходящие и нисходящие фазы тока не исказили измерение. (**b & d fig.2 & схема**)


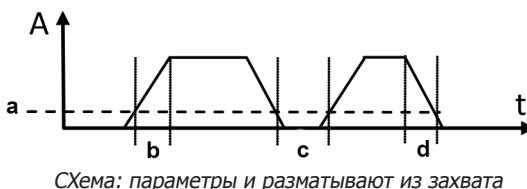


Fig.2: параметр снимка шва.

Каждый снимок сварного шва производится как только ток переходит порог срабатывания. Он перестает производиться, как только ток опускается ниже этого предела и если не зафиксировано ни одно действие (нажатие на триггер) во время выбранной продолжительности между 2 сварочными швами. (см. схему).

Когда идет автоматическая запись сварочного шва, в окне «Запись» появляется индикатор и включается «продолжительность шва», которая прекращается только когда ток опускается ниже порога срабатывания.

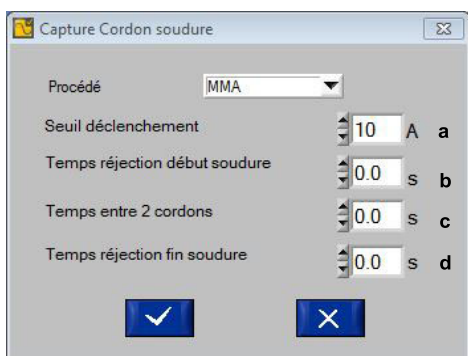

Сохранение сварочного шва продолжительностью 8 секунд при автоматической записи.

ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ И ПЕЧАТЬ

Ретроспективная запись

Все записанные снимки с большим количеством информации доступны в ретроспективной записи (до 99 записей). Чтобы туда попасть, кликните на ячейку «отключено» раздела «Запись», затем кликните на «Открыть» в меню «Сохраненные файлы».

Ретроспективные записи измерений дают следующую информацию: N° сохраненного файла, дата и время сохранения, продолжительность сварочного шва, если запись > 0 секунд, напряжение, ток, скорость и расход газа. Софт рассчитывает общую энергию сварки сварного шва в кДж (см. уравнение 2). Энергию в кДж нужно разделить на длину сварного шва в мм. Также возможно добавить примечание. Можно удалить строки, кликнув на «Сохраненные файлы» и затем на «Удалить».

Mesures multimètre Mesure_25-06-2020.pdf									
N°	Date/Heure JJ/MM/AAAA HH:MM:SS	Durée HH:MM:SS	Tension V	Type tension	Courant A	Type courant	Vitesse m/min	Gaz l/min	Type gaz
01	11/03/2020-15:29:51	00:00:05	26.1	MOYEN	161.8	MOYEN	00.0	00.0	
02	11/03/2020-15:31:05	00:00:26	26.1	MOYEN	161.7	MOYEN	00.0	00.0	
03	11/03/2020-15:31:34	00:00:04	26.1	MOYEN	161.8	MOYEN	00.0	00.0	
04	11/03/2020-15:33:06	00:00:07	26.1	MOYEN	161.8	MOYEN	00.0	00.0	
05	11/03/2020-15:35:48	00:00:04	26.1	MOYEN	161.8	MOYEN	00.0	00.0	
06	11/03/2020-15:44:07	00:00:12	19.5	MOYEN	165.1	MOYEN	00.0	00.0	
07	11/03/2020-15:52:23	00:00:20	17.5	MOYEN	131.9	MOYEN	00.0	00.0	
08	11/03/2020-15:54:14	00:00:21	23.5	MOYEN	180.1	MOYEN	00.0	00.0	

$$Q = k \frac{U \times I \times t}{d}$$

Q = ч/мм	энергия сварки
U = В	средний ток
I = А	средний ток
T = s	продолжительность сварки
d = мм	длина сварочного шва
k	Тепловой коэффициент полезного действия

Fig. 3: ретроспективная запись сварочного шва

Если снимок точек и сварных швов устраивает, то возможно его сохранить и распечатать в формате pdf через вкладку «Сохраненные файлы», затем кликнув на «Распечатать».

Mesures multimètre Mesure_24-5-2016.pdf									
N°	Date	Heure	Durée	Tension	Courant	Vitesse	Gaz	Energie	Commentaire
1	07/04/2016	11:21:47	00:00:00	42.2 V	293.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
2	07/04/2016	11:23:54	00:01:02	42.2 V	293.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	277.7 kJ	
3	07/04/2016	11:30:28	00:01:00	42.2 V	293.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	256.6 kJ	
4	07/04/2016	14:58:03	00:01:40	42.1 V	292.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	1244.9 kJ	
5	07/04/2016	14:59:59	00:00:33	42.1 V	293.1 A	0.0 m/min	0.0 l/min	410.3 kJ	
6	07/04/2016	15:48:27	00:47:20	42.1 V	293.3 A	0.0 m/min	0.0 l/min	35222.0 kJ	cordons ok
7	07/04/2016	16:22:34	00:00:00	42.2 V	293.8 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
8	08/04/2016	11:55:47	00:00:00	0.7 V	3.0 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
9	08/04/2016	14:19:44	00:00:00	0.7 V	2.6 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
10	08/04/2016	14:20:19	00:00:00	0.7 V	2.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
11	08/04/2016	14:56:59	00:00:00	0.2 V	4.4 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
12	08/04/2016	14:57:12	00:00:00	0.2 V	4.4 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
13	08/04/2016	14:58:09	00:00:02	0.2 V	4.0 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
14	08/04/2016	14:58:36	00:00:17	0.1 V	4.1 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
15	11/04/2016	11:10:16	00:00:00	41.8 V	290.6 A	0.0 m/min	0.0 l/min	9.6 kJ	
16	11/04/2016	11:10:32	00:00:00	41.8 V	290.9 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	
17	11/04/2016	11:26:01	00:00:02	41.9 V	291.3 A	0.0 m/min	0.0 l/min	25.6 kJ	
18	12/04/2016	16:38:42	00:00:00	123.6 V	855.8 A	0.0 m/min	0.0 l/min	50.7 kJ	
19	12/04/2016	16:38:49	00:00:00	123.6 V	855.8 A	0.0 m/min	0.0 l/min	0.0 kJ	

Fig. 4: пример печати

Чтобы перейти в другой режим кликните на вкладку «Сохраненные файлы», затем на «Назад». Наконец, откройте меню «Режим» для выбора нового режима.

РЕЖИМ ОСЦИЛЛОСКОП

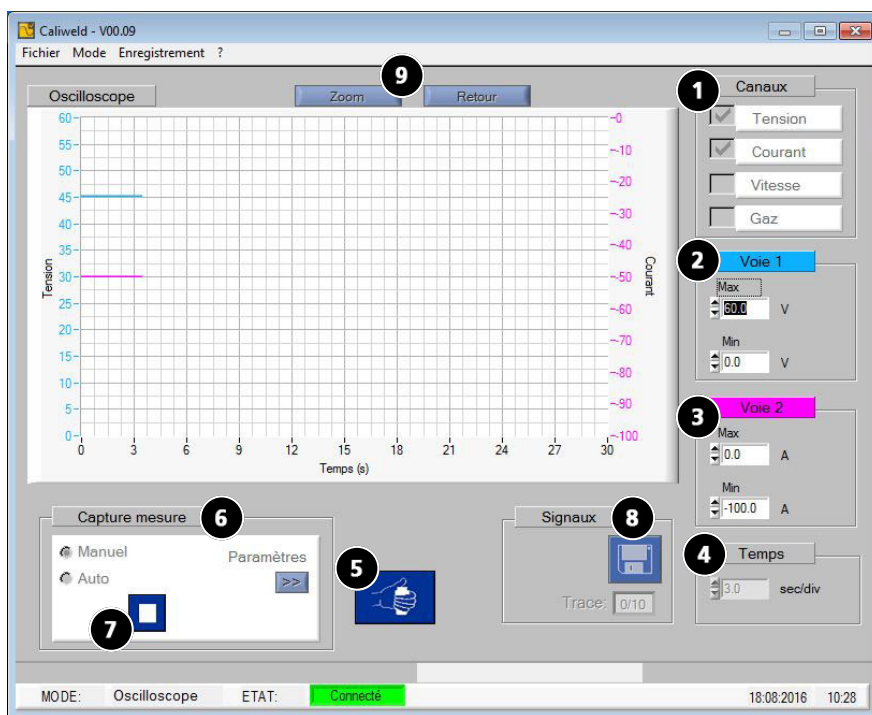


Fig.5: страница осциллоскопа

ОПИСАНИЕ (FIG.5: СТРАНИЦА ОСЦИЛЛОСКОП)

Режим осциллоскоп позволяет выбрать два измерительных канала, вывести их на экран и сохранить их на диаграмме. Этот дополнительный режим позволяет направить свое измерение на определенный канал и сравнить его с другим каналом благодаря диаграмме. Элементы, составляющие страницу режима Осциллоскоп (Fig.5) следующие :

- Диаграмма.
- Раздел «Каналы» включает в себя 4 канала измерения. ①.
- Два раздела «Путь 1» ② и «Путь 2» ③ появляются на экране, как только выбран один или два канала. Афишируемая в каждом разделе единица измерения позволяет проверить, что пути правильно обозначают выбранные каналы (напр., fig.5: Напряжение выбрано в качестве первого канала измерения, единица измерения «Пути 1» - Вольт).
- Раздел «Время» ④ позволяет и изменять шкалу графика, и выбрать между непрерывной записью и сканированием.
- Кнопка дистанционного управления аппаратом «Начало сварки» ⑤,
- Раздел «Снимок замера» ⑥, предоставляющий возможность выбрать «ручной» или «автоматический» режим снимка. Кнопка параметров >>> дает доступ к параметрам режима «Автоматический Снимок». Максимальная продолжительность записи 30 секунд.
- Кнопка «Сохранить», ⑧ позволяющая сохранять записи сварочных швов.
- И функция зум ⑨ позволяющая увеличить масштаб изображения на диаграмме (см. главу «Функция зум» ниже).

Функция зум

Софт предоставляет возможность увеличивать масштаб изображения осциллоскопа. Для этого кликните на кнопку «Zoom» (⑨ Fig. 5) один раз. Появляются 4 указателя графика (2 горизонтальных и 2 вертикальных). С помощью этих указателей постройте прямоугольник в зоне, которую требуется увеличить (Fig. 6). Затем снова кликните на кнопку Zoom (fig.7). Чтобы вернуться к нормальному изображению, кликните на кнопку Назад.

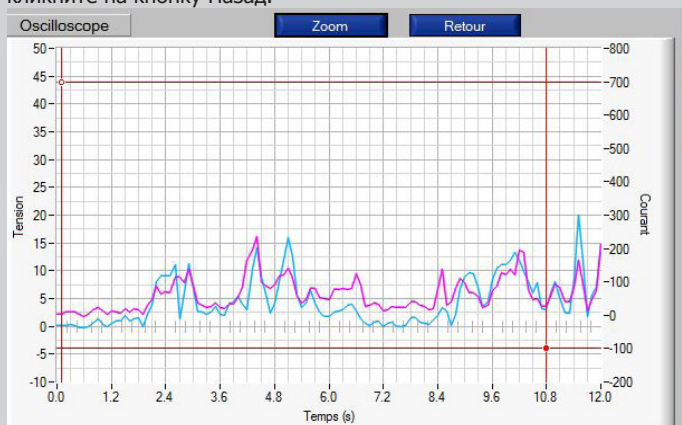


Fig.6: Диаграмма перед увеличением масштаба изображения

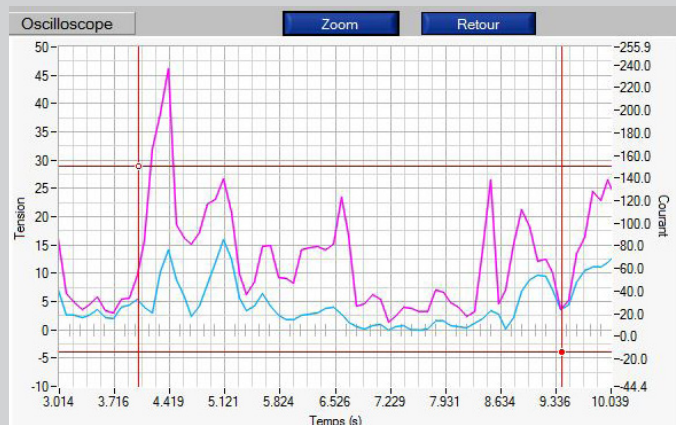


Fig.7: Диаграмма после увеличения масштаба изображения

СНИМОК**Ручной снимок**

Чтобы сделать ручной снимок, отметить галочкой «Ручной» в разделе «Снимок замера». Появится клетка START (7 fig. 5) которая превратится в клетку STOP в процессе реализации снимка. Для начала записи измерений включите аппарат либо с помощью дистанционного управления (5 fig.5), либо начав варить аппаратом. Затем, каждый раз, когда нужно сделать снимок, нажимайте на клетку (7 fig. 5). Таким образом начинается запись сварного шва.

Для остановки записи кликните на клетку (7 fig. 5). Повторите операцию до получения требуемого сварного шва или требуемого количества замеров.

Автоматический снимок

Снимок можно произвести в автоматическом режиме, отметить галочкой клетку «Автоматический Снимок» (6 fig. 5). Прежде всего настройте сварочные параметры. Таким же образом, как и для режима «Мультиметр» в параметрах автоматического снимка есть следующие элементы:

Порог срабатывания: величина тока, выше которой начинается запись.

Временной промежуток между 2 сварочными точками : Время между 2 сварочными точками. Запись останавливается по истечении этого периода.

Для подтверждения параметров кликните на (7 fig. 5).

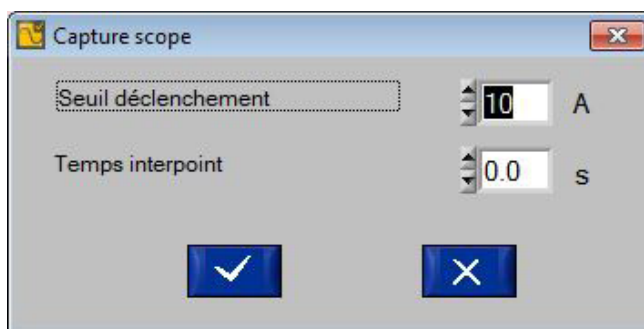


Fig.8: Параметры Автоматического снимка

Функционирование автоматического режима осциллографа такое же, что и мультиметра. Включите сначала сварочный аппарат либо с помощью дистанционного управления (5 fig.5) либо начав варить аппаратом. Затем кликните на кнопку (7 fig. 5). Запись всего сварного шва начинается, как только ток превышает значение выбранное в качестве порога срабатывания. Запись сварного шва прекращается, как только ток опускается ниже порога срабатывания. Измерение прекращается в двух случаях: пользователь кликнет на кнопку (7 fig. 5) или время записи достигнет 30 секунд.

СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ И ПЕЧАТЬ

В конце записи можно сохранить и вывести на экран записи осциллографа (до 10 кривых максимум). Нужно просто кликнуть на кнопку (8 fig. 5), присвоить название файлу и кликнуть на (7 fig. 5). Кликните на клетку (7 fig. 5) чтобы подтвердить сохранение.

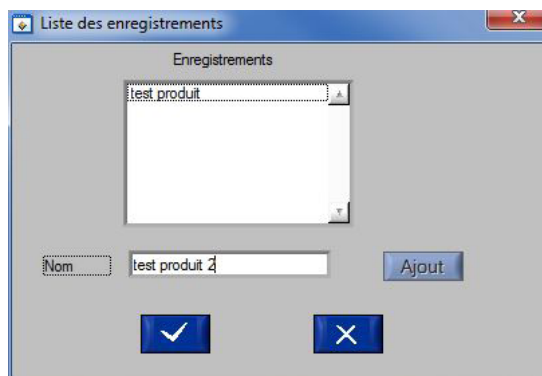


Fig.9: окно добавления сохраненного файла

Сохраненные файлы можно снова открыть. Кликните на меню «Сохраненные файлы», затем на «Открыть». Откроется следующее окно (Fig.10).

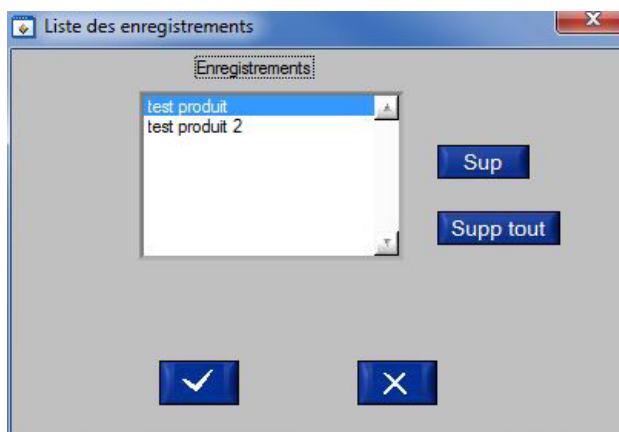




Fig.10: Список сохраненных файлов

Чтобы открыть уже сохраненный файл, выделите его, кликнув на него. Затем кликните на клетку .

Для удаления сохраненного файла выделите его, кликнув на него. Затем кликните на клетку .

Чтобы стереть все сохраненные файлы, кликните на клетку .

РЕЖИМ УТВЕРЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ (FIG.11 : СТРАНИЦА КАЛИБРОВКИ)

N°	Tension	Courant	Vitesse	Gaz
1	14.7	15.0	2.0	0.0
2	19.5	111.2	7.0	0.0
3	24.3	207.5	12.0	0.0
4	29.1	303.7	17.0	0.0
5	34.0	400.0	22.0	0.0

Fig.11: страница калибрования



Утверждение аппарата в обязательном порядке производится на нагрузочном стенде. Перед тем, как начать процесс утверждения, проделайте все этапы проверки сварочного аппарата и нагрузочного стенда (приложение стр. 24)

Этот режим подтверждает рабочие характеристики аппарата и позволяет выдать протокол утверждения, свидетельствующий о его соответствии или несоответствии норме EN50504.

Для утверждения рабочих характеристик аппарата нужно произвести запись замеров согласно уже существующему сценарию или путем создания нового сценария.

Сценарии калибровки для сварочных аппаратов брендов GYS и IMS предоставляются вместе с чемоданом CALIWELD. В случае использования сварочного аппарата другого производителя возможно создать и изменить сценарии по желанию. Единственное условие - это то, чтобы норма EN50504 (стр.6) была соблюдена в конце утверждения.



Некоторые аппараты синергетического типа требуют специфических сценариев во избежании риска неправильного замера (снимки в ручном режиме, особенные комбинации параметров и т.д.). Для большей информации по этим аппаратам см. приложение на стр.30.

Первая страница режима «Утверждения» - страница калибровки. На этой странице определен сценарий, позволяющий утверждение. Нужно заполнить следующие поля:

- «Серийный номер» аппарата **1**
- Раздел «Аппарат» **2** который как только будет заполнен, позволит автоматическое заполнение раздела «Информация». Нужно заполнить клетку «n° Подающего устройства», если подающее устройство отдельно от сварочного аппарата.
- Раздел «Информация» **3** который как только будет заполнен, позволит автоматическое заполнение раздела «Информация».
- Раздел «Каналы» **4**, позволяющий выбрать каналы, которые надо измерить во время утверждения. Отметьте галочкой клетку «источник» в колонке «источник».

Примечание: В случае использования аппарата с цифровой индикацией следует отметить галочкой клетку «индикатор». Можно будет сравнить измерения, сделанное

- Раздел «Список точек» **5** (см. часть «В случае создания сценария»).
- Раздел «Параметры» **6** позволяющий выбрать класс и тип точности (см. серую рамку на стр.19).
- Раздел «Потери в кабеле» **7** позволяющий получить информацию о падении напряжения в кабелях.

В СЛУЧАЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ СЦЕНАРИЯ

Софт имеет сохраненные сценарии для сварочных аппаратов брендов GYS или IMS. Если пользователь имеет одну из этих моделей, то он может использовать соответствующий сценарий, имеющийся в программе и на интернет-сайте (обновления этих страниц с полным описанием продукта доступны на сайте www.gys.fr). База данных может быть загружена с сайта или же открыта непосредственно в программе (Внимание: загрузка базы данных автоматически влечет за собой потерю существующих сценариев. Примите меры к тому, чтобы загрузить ее при первых использованиях).

Для получения сценария, соответствующего модели аппарата, которого надо утвердить, оставайтесь на странице калибровки режима

«Утверждения». Введите серийный n° сварочного аппарата **1**. Затем введите требуемую информацию в разделе «Аппарат» **2**. Разделы страницы калибровки заполняются автоматически.

Тем не менее, если требуется изменить какой-либо элемент сценария, кликните на клетку «Добавление/Изменение Сценария» **7** и измените его (см. часть «В случае создания сценария»).

Параметры нагрузочного стэнда (см. инструкцию нагрузочного стэнда) согласно норме EN50504

Класс утверждения: класс утверждения может быть «Стандартный» или «Точный».

Стандартный Класс : ± 10% от реальной величины между 25 и 100% максимальной настройки.
± 2,5% максимальной настройки между 0 и 25% максимальной настройки.

Класс Точности : ± 2,5% от реальной величины между 40 и 100% максимальной настройки.
± 1% максимальной настройки между 0 и 40% максимальной настройки.

Тип утверждения : Тип утверждения может быть «согласованность» или «точность».

Тип Согласованность: Утверждение аппарата с потенциометром.

Тип Точность: Утверждение аппарата с цифровой индикацией.

В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ

Данные вводятся вручную. В этом случае кликните на «Добавление/Изменение Сценария» **7**.

Откроется страница «Сценарий» :

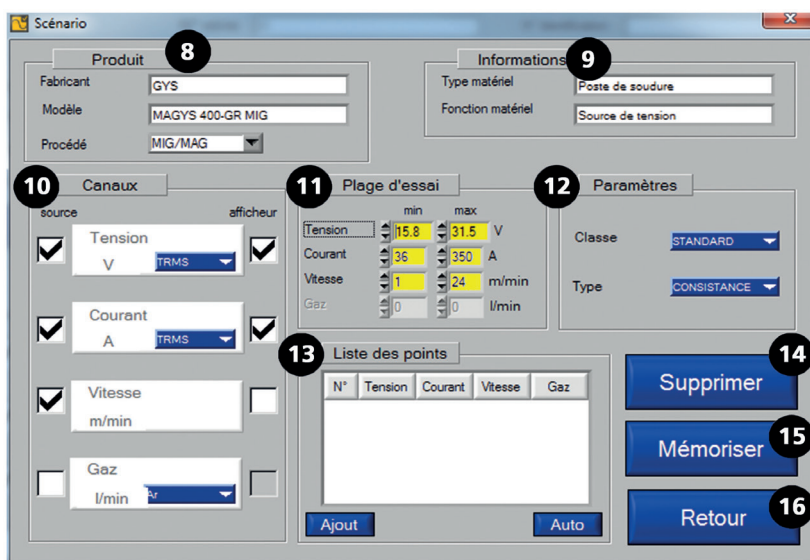


Fig.12: страница сценариев

Для создания нового сценария:

- Основываясь на уже существующем сценарии: откройте страницу «Добавление/Изменение Сценария» существующего сценария, затем сохраните измененный сценарий под другим названием (например, под именем модели аппарата или производителя).
- На основе незаполненного сценария: заполнить следующие поля (следите за ЗАГЛАВНЫМИ, строчными буквами и пробелами; поля ограничены 20 знаками) :

8	- Производитель: производитель аппарата. - Модель: наименование аппарата. - Метод сварки: MMA - TIG - MIG/MAG
9	- Тип оборудования: сварочный аппарат - Функция оборудования: источник тока, источник напряжения, подающее устройство, расходомер...
10	- Каналы: выбор каналов, необходимых для утверждения сценария. - Индикатор: опция, позволяющая сравнивать замер программы с указаниями на экране аппарата. - «TRMS» (истинное СКЗ): Выбор режима измерения (TRMS, Moy, Instant. - см. стр. 11 режим Мультиметра - параграф Описание)
11	- Диапазон испытаний: соответствует рабочим характеристикам аппарата (макс/мин): напряжение холостого хода, ток, скорость подачи проволоки и расход (если расходомер). Максимальные величины смотрите на заводской табличке. Минимальные величины - это те, что выдает аппарат.
12	- Класс Точности : Стандартный / Точный, в зависимости от степени точности, требуемой при утверждении. Тип: - Согласованность: в случае отсутствия экрана на аппарате (регулировка потенциометром). - Точность: в случае аппарата с цифровой индикацией.
13	- Список точек: определяет величины, на которых производятся замеры точек (стр. 20)
14	- Удалить: удаление сценария.
15	- Сохранить: сохранение сценария.
16	- Назад: позволяет выйти со страницы «сценарий».



Все критерии диктуются нормой EN 50504. Следовательно, все поля должны быть заполнены.

Как заполнить список точек? (n° 12 fig.12)

Глава «Изменение точек» состоит из таблицы и трех кнопок «Добавить» для добавления точки, «Изменить» для изменения точки и «Удалить» для удаления точки.

Откройте сначала окно «Изменение точки». Нажав либо на «Добавить» для добавления точки, либо на «Изменить», чтобы изменить одну из них. Откроется следующее окно.

Fig. 13: Страница Изменения точки

В каждом поле введите желаемые величины и кликните на . Нужно ввести 5 точек замера. Программа управляет восходящую часть (от минимума до максимума) и создание нисходящих точек (как только максимум достигнут, программа автоматически прodelывает 5 точек от максимума до минимума). Для удаления точки кликните на кнопку «Удалить».



Удаление сценария окончательно и необратимо. Найти удаленный сценарий невозможно. Не забывайте регулярно сохранять информацию.

Сохранение сценария

Создание сценария завершено, после того, как произведен ряд точек. Кликните на «Сохранить» (n° 15 fig. 12) (сценарий включен в базу данных программы), чтобы сохранить и на «Назад», чтобы выйти (n° 16 fig. 12).

ЗАПУСК

Все поля страницы «калибровка» должны быть полностью заполнены перед тем, как начинать утверждение.

N°	Tension	Courant	Vitesse	Gaz
1	16.5	50.0	5.0	0.0
2	19.0	100.0	10.0	0.0
3	21.5	150.0	13.0	0.0
4	24.0	200.0	16.0	0.0
5	27.5	270.0	20.0	0.0

Fig.14: Заполненная страница «калибровка»

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ

Кнопка «Ретроспективная запись» (n°18 fig. 14) позволяет открыть страницу «Ретроспективная запись утверждения». Если сварочный аппарат уже проходил утверждение с помощью этой программы, то вы увидите его в ретроспективной записи. Ее можно распечатать или удалить с помощью меню «Сохраненные файлы».

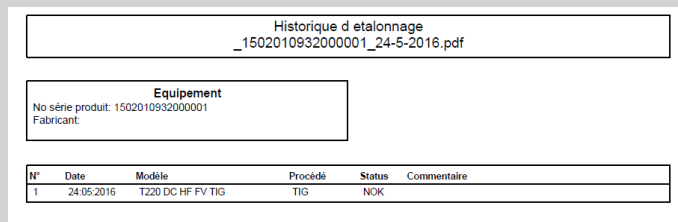
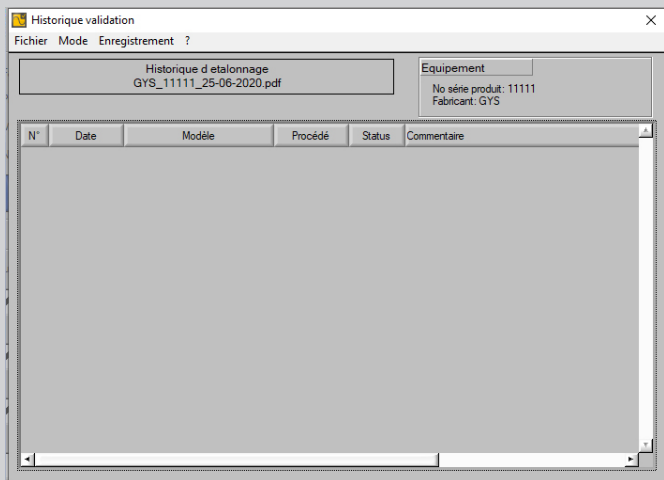


Fig.15: сохранение и печать «Ретроспективная запись утверждений».

Кликните на клетку «Назад», чтобы выйти.

С этого момента можно запустить утверждение, нажав на кнопку «Начать» (n°17 fig. 14).



Fig. 16: Страница утверждения

Перед тем, как начать снимки, введите требуемую информацию в поля на странице утверждения в следующих разделах:

- «Разное» 19 :
 - температура: реально указанная температура. При надобности ее можно изменить,
 - дата,
 - внешний вид аппарата: ОК, аппарат в хорошем состоянии, NOK аппарат в плохом состоянии.
- «Снимок замера»: возможны два режима ручной и автоматический (см. раздел «Снимок экрана») 22,
- «Каналы»: показывает величины замеров в выбранных каналах 22,
- «Точки»: показывает точку текущего замера (всего, согласно норме, измеряются 10 точек) , 23,
- Кнопка «Следующая точка»: переход к следующей точке, 24,
- Клетка «Назад», чтобы вернуться на страницу «калибрование» . 25.
- Кнопка «Начало сварки» (n°21 дистанционное управление нагрузки).

СНИМОК

Снимок величин производится либо вручную, либо автоматически.

«Ручной снимок»

В разделе «Снимок замера», отметьте галочкой клетку «Ручной». Начните сварку (п° 21 fig. 16), и в нужный момент кликните на клетку «START» . Начинается запись сварного шва. Для остановки записи сварного шва кликните на клетку «STOP» (согласно норме запись должна длиться минимум 10 секунд). Когда вы сочтете, что величины правильные (см. раздел анализа величин сварочных швов), перейдите к следующей точке и повторите эту операцию, пока не будут проделаны все 10 точек.

Примечание: запись можно переделывать сколько угодно раз, снова кликнув на клетку START, и затем STOP.

«Автоматический Снимок»

Для включения функции автоматического снимка откройте вкладку «Параметры» Затем отметьте галочкой клетку «Авто» в разделе «Снимок Замера».

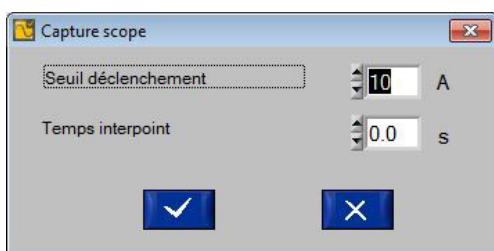


Fig.17: окно параметра автоматического включения

После начала снимок величин для изменения параметров автоматического режима нужно вернуться в ручной режим (защита против того, чтобы пользователь не изменил параметры во время замера (ошибка программы)).

В этом случае ни в коем случае не нажимать на клетку START/STOP ручного режима во избежание стереть все проделанные ранее точки.

Изменяемые параметры записи режима «Автоматический снимок»:

Порог срабатывания: Величина тока, выше которой начинается запись.

Временной промежуток между 2 сварочными точками : Время между 2 сварочными точками. Запись заканчивается по истечении этого периода.

Кликните на клетку чтобы подтвердить параметры.

Начните сварку (п° 21 fig. 16). Автоматический режим начинает снимки величин как только превышен порог срабатывания. Запись длится 10 секунд (обязательно согласно норме EN50504), снимок величин производится по истечении этих 10 секунд. Как только произведен первый снимок и он правильный, кликните на «Следующая точка», затем продолжайте пока не будут произведены все 10 точек.

В случае ручной записи, как и автоматической, можно перемещаться по различным произведенным точкам с помощью кнопок «Следующая Точка» и «Предыдущая Точка» (26 fig. 17 и 24 fig. 16). Таки образом каждую точку можно замерить заново сколько угодно раз и в любой момент утверждения. Для этого нужно просто вернуться к снимку в «Ручном» или «Автоматическом» режиме.

Анализ величин в разделе «Каналы»

Canaux				
	Consigne	Mesure	Ecart	Affichage
Tension V	16.5	45.2	-28.7	0.0
Courant A	50.0	50.2	-0.2	50.1
Vitesse m/min	5.0	0.0	5.0	

Заданная величина: Величина, заданная в списке точек при создании сценария (либо определенная существующим сценарием, либо выбранная пользователем).

Замеренная величина: Величина сварочного аппарата, замеренная калибровочным стендом.

Отклонение: Заданная величина - Замеренная величина, клетка зеленого цвета, если она в рамках допусаемых отклонений таблицы (см. таблицу раздела о норме стр.4), и красного цвета в обратном случае.

Индикация: Это величина на экране сварочного аппарата. Также как и в случае с отклонением, клетка зеленого цвета, если величина в пределах допусаемых отклонений, красного цвета если нет.

Интерпретация результатов:

Значения «Заданных величин» для трех выбранных каналов были: напряжение 16,5 В, ток 50,0 А, скорость подачи проволоки 5,0 м/мин. По истечении 10 секундной записи, можно констатировать, что пользователь основывался на величине тока (50,2 А). Такое отклонение допустимо по норме и, следовательно, клетка зеленого цвета.

Величины напряжения и скорости подачи не соответствуют введенным заданным величинам. Отклонение слишком большое и выходят за рамки допустимого. Клетки высвечиваются красном цветом. Можно переделать замер, чтобы попробовать получить правильные величины. Если пользователю это не удастся, то он должен перейти к следующей точке и продолжать утверждение. Затем распечатать отчет утверждения. В этом случае утверждение будет не успешным. Неисправный аппарат должен быть отремонтирован квалифицированным специалистом.

После завершения 10 точек замера (как только произведена точка 1b), нажмите на кнопку «Закончить» (n°27 fig. 17) которая появится в правом нижнем углу окна.

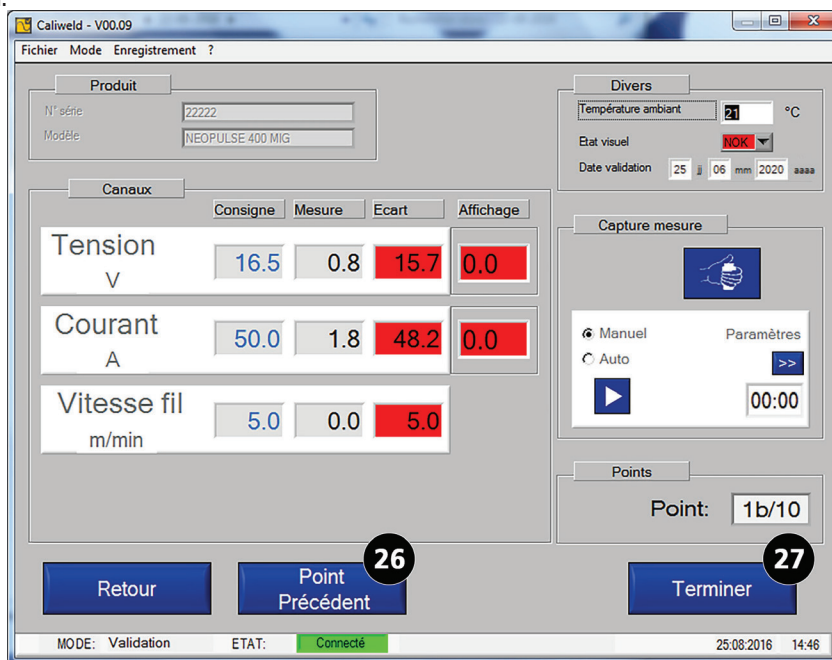


Fig.18: Конец записи (последняя точка 1b + клетка «Закончить что появляется»)

Откроется страница «Комментарии». Здесь вы можете добавить примечание к записи. Это примечание будет видно в ретроспективной записи. Кликните на клетку для подтверждения.

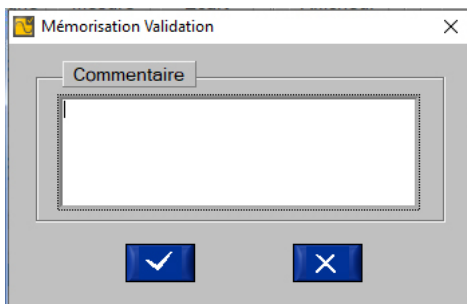


Fig.19: ввести примечание

Окно для комментариев дает возможность открыть отчет, так называемый «Протокол или Сертификат Утверждения».

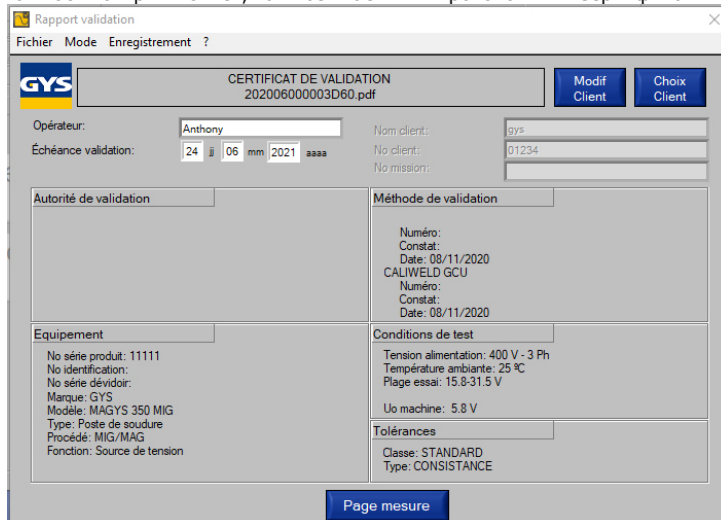



Fig.20: созданный отчет стр. 1.

Определенные поля должны быть заполнены:
 Оператор: Имя человека, который провел утверждение.
 Срок действия: Дата следующего утверждения. Она предлагается в зависимости от выбранного перед этим класса, но, при необходимости, может быть изменена.

Информация о клиенте может быть введена вручную или автоматически, если эта информация о клиенте уже введена в базу данных:

- Если информация о клиенте введена в базу данных, ее можно получить, введя номер клиента непосредственно в поле «No client». Если номер клиента распознается базой данных, то имя клиента будет автоматически сообщено.

- Или нажмите  и выберите из выпадающего меню.

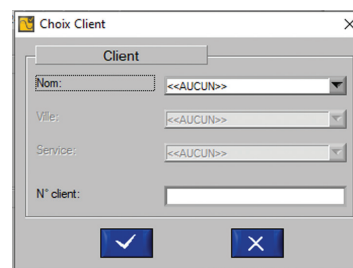


Если клиент не существует, просто создайте его, нажав .

Откроется окно для ввода информации о клиенте, необходимо заполнить все поля и обратить внимание на ЗАГЛАВНЫЕ буквы и строчные буквы:

- Номер клиента
- Имя клиента
- Обслуживание
- Адрес клиента
- Почтовый индекс
- Город
- Страна
- Номер миссии

Эта информация должна храниться в базе данных, чтобы иметь возможность ее отзыва.

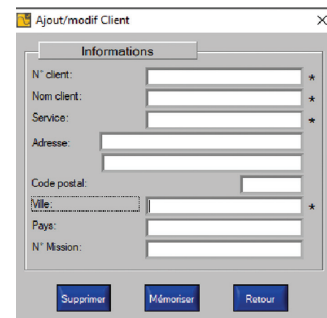

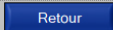
Statut général		RÉSULTATS					
Apparence visuelle: OK Réglages: NOK		tension: NOK courant: NOK					
Pertes cable							
Perte: OFF							
Mesures							
Voie	N°	Status	Valeur consigne	Valeur mesure	Moyenne mesures	Ecart mesures	V _a affi
tension:	M1a		15.8 V	16.2 V			(
	M1b	NOK	15.8 V	15.9 V	16.05 V	0.25 V	(
	M2a		19.7 V	19.6 V			(
	M2b	NOK	19.7 V	19.8 V	19.70 V	0.00 V	(
	M3a		23.6 V	23.7 V			(
	M3b	NOK	23.6 V	24.1 V	23.90 V	0.30 V	(
	M4a		27.5 V	27.1 V			(
	M4b	NOK	27.5 V	27.6 V	27.35 V	-0.15 V	(
M5		21.5 V	21.5 V			(
Commentaire							
test 1							
							

Fig.21: созданный отчет стр. 2

Эти данные афишируются на экране до открытия файла в формате PDF. Нажмите на кнопку «Страница замера». Появляется продолжение отчета.

Клетка «Назад» позволяет вернуться на страницу 1 отчета.

Нажмите «Регистрация», затем:

- «Распечатать» для генерации отчета в формате PDF (приложение - Сертификат проверки).
- «Экспорт» для создания отчета в формате .csv (совместим со всеми электронными таблицами: Excel, Workbook (бесплатный офис) и т. Д.). Документ в формате.csv позволяет персонализировать отчет. После персонализации можно экспортировать его в PDF. В прилагаемой USB флэшке есть шаблон.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ЗАПУСКА

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕРКЕ НАСТРОЙКИ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

РЕМОНТ

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ПРОГРАММЫ

СПИСОК АППАРАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ НАСТРОЙКИ

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ - ЭКСПОРТ PDF

АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ЗАПУСКА

1




Система d'exploitation Windows 7
 Disque dur espace libre 10 Go
 Ram : 2 Go
 Résolution minimum 600/800
 1 Port USB 2.0


2




3

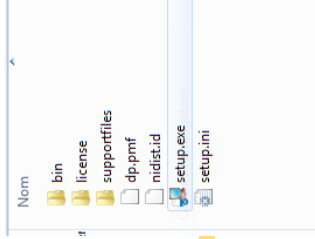


4

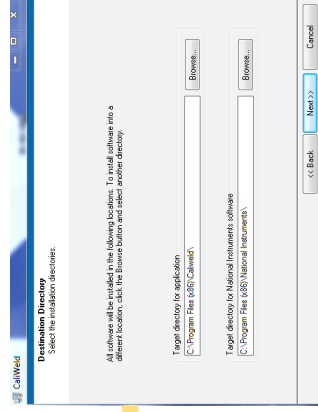


5

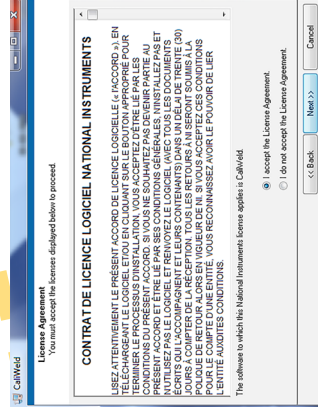


5

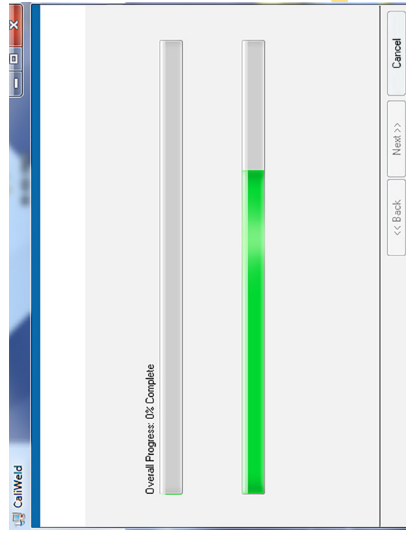


6

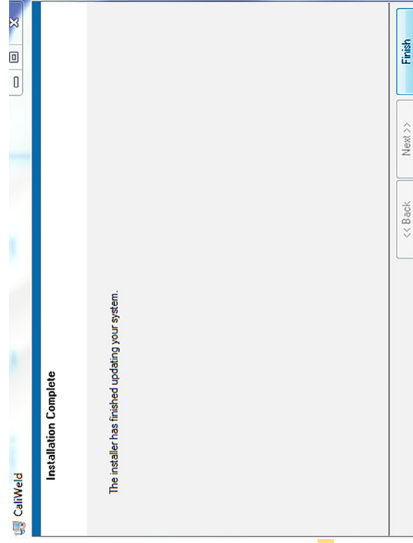


7

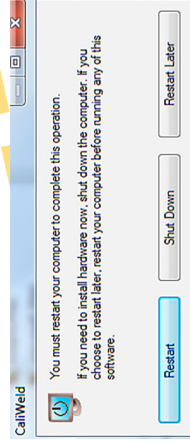


8

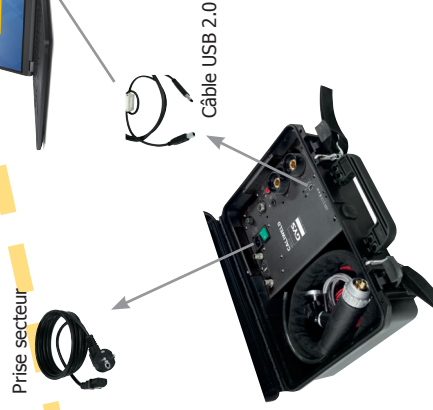


9

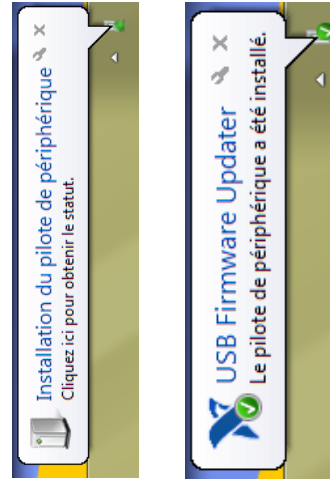


10

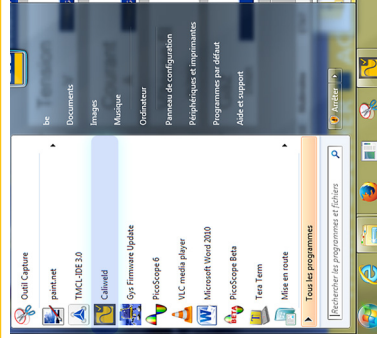

11

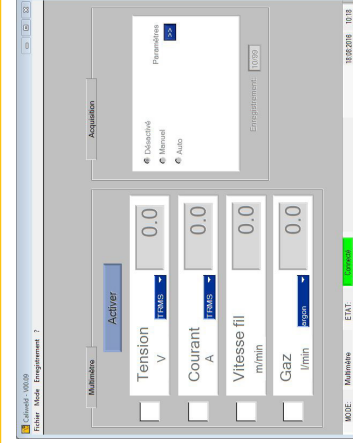

12

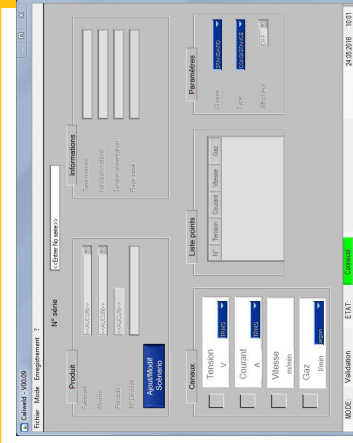

ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОВЕРКИ НАСТРОЙКИ НА СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Выдержка из инструкции по эксплуатации нагрузочного стенда и документа EN 50504

Перед любой настройкой аппарата необходимо:

1. Подсоединить сварочный аппарат к нагрузочному стенду желательно с помощью используемых зажима массы и горелки. Если нет такой возможности, то используйте кабели одинакового размера (длина и сечение),
2. подключите триггерное управление горелки,
3. проверьте, что измерительные приборы подключены и включены,
4. подключите и включите сварочный аппарат,
5. настройте аппарат в желаемом режиме сварки.
6. Подождите 5 минут.

Чтобы сделать замер настройки:

7. Настройте требующий проверки параметр на сварочном аппарате,
8. Отрегулируйте нагрузочный стенд (Глава о нагрузочном стенде),
9. Нажмите на триггер,
10. Замерьте:
 - величины условного тока и напряжения (Глава о нагрузочном стенде).
 - величину скорости подачи проволоки с помощью тахометра по истечении 10 секунд (при стабилизированной скорости).
11. Отпустите триггер.

1. Нагрузочный стенд

Согласно норме, источники тока (MMA и TIG) и источники напряжения (MIG) должны быть проверены при условном напряжении и токе. Формулы, данные нормой, следующие:

MMA & SUB ARC : $U(V) = 20V + 0.04 \times I(A)$ ниже 600 A

TIG : $U(V) = 10V + 0.04 \times I(A)$ ниже 600 A

MIG : $U(V) = 14V + 0.05 \times I(A)$ ниже 600 A

- Для аппаратов MMA и TIG, который ведут себя как источники тока, напряжение корректируется с помощью нагрузочного стенда, чтобы соответствовать этому условному напряжению.
- Для аппаратов MIG, который ведут себя как источники напряжения, ток корректируется с помощью нагрузочного стенда, чтобы соответствовать этому условному току.

Ток (A)	MMA & SUB ARC (B)	TIG (B)	MIG (B)
40	21.6	11.6	16.0
60	22.4	12.4	17.0
80	23.2	13.2	18.0
100	24.0	14.0	19.0
150	26.0	16.0	21.5
200	28.0	18.0	24.0
250	30.0	20.0	26.5
300	32.0	22.0	29.5
400	36.0	26.0	31.0
500	40.0	30.0	39.0
600	44.0	34.0	44.0

Таблица соответствия условных напряжений и токов.

2. Практическое использование

С помощью таблицы соответствия мы можем выбрать пару ток/напряжение для проведения испытания и, таким образом, определить величину сопротивления нагрузки уравнением $R = U/I$.

Для получения сопротивления, которое ближе всего к выбранной величине используйте уравнение:

$$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

Пары ток/напряжение приведены в параграфе «Определение сопротивлений» в инструкциях нагрузочных стендов CALIWELD LOAD 320A и 550A.

3. Корректировка падений напряжения в кабелях

Проверка сварочного аппарата производится на выходе аппарата, а не на клеммах нагрузки. Следовательно, результаты замеров могут быть искажены падением напряжения в кабелях из-за их сопротивления.

Тогда следует компенсировать замер с помощью величин, указанных в низлежащей таблице, чтобы получить напряжение на клеммах аппарата.

Падение напряжения в медных и алюминиевых сварочных кабелях при нормальных и высоких температурах:

Сечение проводника мм ²	Падение напряжения с.с.а / 100 А / 10 м кабелей при разной температуре					
	Медные проводники			Алюминиевые проводники		
	20 °С	60 °С	85 °С	20 °С	60 °С	85 °С
10	1.950	2.260	2.450	-	-	-
16	1.240	1.430	1.560	-	-	-
25	0.795	0.920	0.998	1.248	1.450	1.580
35	0.565	0.654	0.709	0.886	1.030	1.120
50	0.393	0.455	0.493	0.616	0.715	0.778
70	0.277	0.321	0.348	0.440	0.511	0.555
95	0.210	0.243	0.264	0.326	0.379	0.411
120	0.164	0.190	0.206	0.254	0.295	0.321
150	0.132	0.153	0.166	0.208	0.242	0.263
185	0.108	0.125	0.136	-	-	-
240	-	-	-	0.126	0.146	0.159

При использовании переменного тока соответствующие величины могут быть значительно более высокими в зависимости от конфигурировании кабелей.

РЕМОНТ

1. Список сообщений об ошибке

№ ошибки	Сообщение	Решение
1	Неразрешенный стенд для утверждения.	Обновите базу данных безопасности. 1. Скачайте базу данных безопасности на интернет сайте. 2. Селайте копию этой базы данных в папку C:\ProgramFiles\caliweld\Ressources\database\ 3. Затем импортируйте базу данных безопасности в программу (раздел "База данных" стр.10).
2	2 канала максимум.	Можно выбрать только 2 канала для режима осциллографа.
3	10 газов максимум.	Можно ввести только 10 разных газов с их «коэффициентами».
4	Достигнуто максимальное количество точек	Удалить сохраненные точки.
5	Продолжительность 1 час максимум.	В режиме мультиметра время записи ограничено 1 часом.
6	Ошибка печати отчета.	Переустановить программу или связаться с послепродажным сервисом.
7	Обязательное поле / Недействительная Величина.	Заполнить все красные поля.
8	Допустимые знаки - _ 0-9 a-z A-Z	Используйте только допустимые знаки: 0-9 a-z A-Z
9	Закреть PDF Viewer.	Закреть PDF Viewer.
10	Файл sql отсутствует.	Переустановить программу или связаться с послепродажным сервисом.
11	Ошибка загрузки/экспорта базы данных	Переустановить программу или связаться с послепродажным сервисом.
12	Канал тока не выбран.	Чтобы произвести автоматический снимок при включении тока, выберите канал тока.
13	Ошибка информации об аппарате.	В режиме «Утверждение» проверьте информацию, введенную в разделе «Аппарат».
14	Канаты не выбраны.	Выберите хотя бы 1 канал.
15	Ошибка параметров списка точек.	Проверьте параметры списка точек.



В случае ошибки папка программы содержит файл trace.log , который сохраняет запись о том, что произошло. Отшлите этот файл по мэйлу в послепродажную сервисную службу перед тем, как перезапустить сеанс.

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ПРОГРАММЫ (C:\ProgramFiles\caliweld\)

Папка программы содержит:

- Программу Wapc-Etalonnage.exe (кликните на нее, чтобы запустить программу)
- 2 файла .DLL (ни в коем случае не трогайте эти файлы).
- Файл trace.log , который в случае ошибки сохраняет запись о том, что произошло. Отшлите сначала этот файл trace.log перед тем, как перезапустить сеанс.

- Папку Ресурсы, содержащую следующие файлы:
 - Database (папка экспорта или импорта базы данных).
 - Картинки (папка для логотипов, требуемых для отчета утверждения).
 - Языки.
 - Sqlite (папка базы данных).
 - Интерфейс.

- Ручной файл

- Папка PDF, содержащая папки:
 - Калибровка (папка для сохранения PDF-файлов утверждения).
 - Ретроспективная запись (папка резервных PDF-файлов).
 - Score (папка с сохраненными сигналами осциллоскопа и соответствующими PDF-файлами).
 - Вольтметр (папка с сохраненными данными мультиметра и соответствующими PDF-файлами).

Расположение зависит от копирования в контрольных точках папки резервных копий, которое конфигурируется в программе (стр. 8, параграф «Меню файлов»)

СПИСОК АППАРАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ НАСТРОЙКИ

Бренд	Модель	Параметры
GYS	NEOPULSE 270, NEOPULSE 300, NEOPULSE 400	Настройте аппарат в режим « MAN , 2T. Выберите газ для стали Аргон CO2 и укажите диаметр проволоки, соответствующий бобине.
GYS	PROMIG и MAGYS	Для скорости подачи поставьте подачу проволоки на ручной режим.
GYS	ТИГ	Включите ВЧ и нажмите на триггер только когда включена нагрузка.
GYS	EXAGON CC	Поставить положение MMA (без импульсов) / рутиловый электрод / Arcforce на -9.
GYS	EXAGON CV	Настроить либо на режим "чемодан" (CV), либо на режим подающего устройства. Дроссель на -9 в обоих случаях.
GYS	MULTIPEARL ДЛЯ РЕЖИМА ТОКА	В режиме MMA поставьте Arcforce на 0%.
GYS	MULTIPEARL ДЛЯ РЕЖИМА НАПРЯЖЕНИЯ	Из-за алгоритма запуска запуск регулирования напряжения невозможно проверить.

GYS

CERTIFICAT DE VALIDATION

NF-EN 50504

N° constat: 202006000003D60

Autorité de validation

Société
Adresse
Code
Ville
Telephone
Mail

Délivré à

Nom client	GYS
No client	01234
No mission	1982

Équipement

No série produit	11111
No identification	
No série dévidoir	
Marque	GYS
Modèle	MAGYS 350 MIG
Type	Poste de soudure
Procédé	MIG/MAG
Fonction	Source de tension

Conditions de test

Tension alimentation	400 V - 3 Ph
Température ambiante	25 °C (+/-3°C)
Plage essai	15.8-31.5 V
Uo machine	5.8 V

Méthode de validation

Numéro	
Constat	
Date	08/11/2020
CALIWELD GCU	
Numéro	
Constat	
Date	08/11/2020

Tolérances

Classe	STANDARD
Type	CONSISTANCE

RÉSULTATS

Apparence visuelle

OK

Réglages

NOK

Date de validation
25/06/2020 PASSÉ ECHOUÉÉchéance validation
24/06/2021

Opérateur

Anthony

Signature

Commentaire

text 1

CERTIFICAT DE VALIDATION

N° constat: 202006000003D60

Mesures

No mesure	Valeur consigne	Valeur mesure	Moyenne mesure	Ecart mesure	Valeur affichee	Moyenne affichage	Ecart affichage	Resultat
Tension TRMS								
M1a	15.8 V	16.2 V			0.0 V			
M1b	15.8 V	15.9 V	16.05 V	0.25 V	0.0 V	0.00 V	-16.05 V	NOK
M2a	19.7 V	19.6 V			0.0 V			
M2b	19.7 V	19.8 V	19.70 V	0.00 V	0.0 V	0.00 V	-19.70 V	NOK
M3a	23.6 V	23.7 V			0.0 V			
M3b	23.6 V	24.1 V	23.90 V	0.30 V	0.0 V	0.00 V	-23.90 V	NOK
M4a	27.5 V	27.1 V			0.0 V			
M4b	27.5 V	27.6 V	27.35 V	-0.15 V	0.0 V	0.00 V	-27.35 V	NOK
M5a	31.5 V	31.5 V			0.0 V			
M5b	31.5 V	31.5 V	31.50 V	0.00 V	0.0 V	0.00 V	-31.50 V	NOK
Courant TRMS								
M1a	36.0 A	36.6 A			0.0 A			
M1b	36.0 A	35.3 A	35.95 A	-0.05 A	0.0 A	0.00 A	-35.95 A	NOK
M2a	114.5 A	113.1 A			0.0 A			
M2b	114.5 A	115.2 A	114.15 A	-0.35 A	0.0 A	0.00 A	-114.15 A	NOK
M3a	193.0 A	194.6 A			0.0 A			
M3b	193.0 A	194.7 A	194.65 A	1.65 A	0.0 A	0.00 A	-194.65 A	NOK
M4a	271.5 A	270.1 A			0.0 A			
M4b	271.5 A	271.3 A	270.70 A	-0.80 A	0.0 A	0.00 A	-270.70 A	NOK
M5a	350.0 A	319.8 A			0.0 A			
M5b	350.0 A	319.9 A	319.85 A	-30.15 A	0.0 A	0.00 A	-319.85 A	NOK

Pertes cable


OFF

Tolérances

STANDARD

Mesures	
Tension soudage	+ - 10% de la valeur réelle entre 25 et 100% du réglage maximal + - 2.5% du réglage le plus élevé en dessous de 25% du réglage maximal
Courant soudage	+ - 10% de la valeur réelle entre 25 et 100% du réglage maximal + - 2.5% du réglage le plus élevé en dessous de 25% du réglage maximal
Vitesse	+ - 10% de la valeur réelle
Gaz	+ - 20% de la valeur réelle
Affichage	
Tension soudage	+ - 2.5% de U _o machine
Courant soudage	+ - 2.5% du réglage maximal
Vitesse	+ - 10% de la valeur réelle
Gaz	+ - 20% de la valeur réelle

Сертификат проверки - Экспорт в формате CSV настраиваемый

1	gys		<input type="button" value="Importer CVS"/>		<input type="button" value="Export PDF"/>				
2	134 BD des loges								
3	53170 laval								
4	tel: 0								
5									
6	CERTIFICAT DE VALIDATION - EN 50504								
7	N°: IMS_HEAVYMIG 400-GR MII_d_22-06-2017								
8									
9	Délivré à:	jean							
10	N°ID:	111 5fd dgdf5							
11	N° Mission:	rdgfd 45f5f 4s f							
12									
13									
14	Equipement								
15									
16	ID° :	identyyy							
17	N° série produit:	d							
18	N° série dévidoir:	decreeee							
19	Fabricant:	IMS							
20	Modèle:	HEAVYMIG 400-GR MII				Méthode de validation			
21	Type:	Poste de soudure							
22	Procédé:	MIG/MAG				Classe de validation:	STANDARD		
23	Fonction:	Source de tension				Type de validation:	CONSISTANCE		
24									
25									
26									
27									
28	Date de Validation :	22/06/2017				Echéance Validation :	22/06/2018		
29									
30									
31									
32									
33									
34	Résultat :		ECHOUE						
35									
36	Commentaire :								
37									
38									
39	pas coollllll								
40									
41									
42									
43									

Répertoire par Défaut CSV
 adresse des fichiers CSV
 C:\Users\stephane\AppData\Roaming\CaliWeld\csv\calibration

Répertoire par Défaut PDF
 \\Gamma\users\stephane\Fax

FR
Tolérances :
Mesures: standard
 Tension de soudage : + 10% de la valeur réelle entre 25 et 100% du réglage maximal
 + 2.5% du réglage le plus élevé en dessous de 25% du réglage maximal
 Courant de soudage : + 10% de la valeur réelle entre 25 et 100% du réglage maximal
 + 2.5% du réglage le plus élevé en dessous de 25% du réglage maximal
 Vitesse: + 10% de la valeur réelle
 Gaz: + 5% de la valeur réelle

Affichage:
 Tension de soudage : + 2.5% de Uo machine
 Courant de soudage : + 2.5% du réglage maximal
 Vitesse: + 10% de la valeur réelle
 Gaz: + 5% de la valeur réelle

resultat
PASSE

Feuille 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
1	Mesure_04-07-2017.csv																				
2	Point	Date	Heure	Durée	Format	Unité	Tensio	Unité	Couran	Type	Gaz	Tension	Courant	Vitesse	Gaz	Norme	Procédé	Avance	Longueur	Energie	Remarque
3	1	23/05/2017	11:59:45	00:00:48	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	997	0	0	EN1011	MMA	0	0	773					
4	2	23/05/2017	11:59:55	00:00:07	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	997	0	0	EN1011	MMA	0	0	116					
5	3	23/05/2017	12:02:30	00:02:32	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	998	0	0	EN1011	MMA	0	0	2438					
6	4	23/05/2017	12:09:48	00:00:00	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	0	0	0	EN1011	MMA	0	0	0					
7	5	23/05/2017	12:09:54	00:00:03	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	0	0	0	EN1011	MMA	0	0	0					
8	6	29/05/2017	15:31:22	00:06:02	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	991	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	7242					
9	7	29/05/2017	15:31:48	00:00:25	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	964	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	481					
10	8	29/05/2017	15:31:55	00:00:03	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	983	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	69					
11	9	29/05/2017	15:31:59	00:00:03	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	982	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	65					
12	10	29/05/2017	15:32:02	00:00:01	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	927	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	31	cordon OK				
13	11	29/05/2017	15:32:04	00:00:01	METRIQUE	TRMS	TRMS	202	903	0	0	EN1011	MIG/MAG	0	0	29					

Feuille 3